

ЕАС



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «НПЦ МаксПрофит»

Мегедин В.В.

2018



МЕГЕОН

13900

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ



руководство
по эксплуатации

V 1.2

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.011.А № 73351

Срок действия до 25 марта 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители сопротивления изоляции МЕГЕОН

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Компания "ARCO ELECTRONICS LTD.", Китай

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 74507-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 70457965

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 25 марта 2019 г. № 624

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства


А.В.Кулешов
"03" 04 2019 г.

Серия СИ

№ 035260

Настоящий документ является совмещённым и предназначен для ознакомления с измерителем сопротивления изоляции МЕГЕОН-13900: содержит руководство по эксплуатации, описание принципов его работы, техническими характеристиками и правилами эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Специальное заявление, стандарты , условные обозначения , введение....	3
Особенности, советы по безопасности.....	4
Перед первым использованием, внешний вид и органы управления.....	5
Дисплей, инструкция по эксплуатации.....	6
Технические характеристики.....	9
Программное обеспечение, поверка, гарантитные обязательства.....	10
Гарантия изготовителя, меры предосторожности.....	11
Особое заявление, замена батареек.....	12
Комплект поставки, гарантийное обслуживание.....	12
Методика поверки.....	13
Свидетельство о приемке.....	22

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора актуально на момент публикации.

СТАНДАРТЫ

IEC 61010-1 CAT. III - 600V
CAT. I - 5000V
IEC 61 326-1 (стандарт EMC)



IEC 61010-031 (требуется
специализированный щуп)
IEC 60529 (IP40)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



 
ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛ. ТОКОМ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ХИМИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ



ДВОЙНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
ПРИБОРА



ВЗРЫВООПАСНО



ЗАЗЕМЛЕНИЕ



ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК



ПОСТОЯННЫЙ
ТОК

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН-13900 – это цифровой мегаомметр с функцией измерения переменного и напряжения, вычисления индекса поляризации (PI), имеет порт USB для подключения к ПК для постоянного снятия показаний, анализа и сохранения результатов. Кроме этого у прибора имеется функция измерения сопротивления изоляции в течение установленного времени. Прибор компактен, надежен, прост в использовании и обладает высокой точностью. Имеет весь необходимый функционал для обеспечения безопасности, уменьшения времени и максимальной автоматизации процесса измерения.

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение сопротивления изоляции 0...1TΩm (в т.ч. сопротивления изоляции кабеля)
- От 2 до 5 диапазонов измерения сопротивления с автоматическим переключением;
- Звуковая и графическая индикация подачи испытательного напряжения;
- Автоматическое выключение испытательного напряжения по окончанию измерения
- Автоматический разряд цепи после измерения с визуальной и звуковой сигнализацией
- Автоматическое отключение прибора после 10 минут бездействия;
- Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения.
- Измерение переменного и постоянного напряжения 30...600 В
- Функция непрерывного измерения сопротивления
- Функция экранирования для более точного измерения
- Отсчет времени измерения сопротивления изоляции.
- Измерение сопротивления изоляции в автоматическом режиме в течение установленного времени
- Вычисление индекса поляризации (PI)
- Порт USB для подключения к ПК
- ПО для выгрузки обработки, анализа и сохранения результатов
- Автоматическая запись результатов измерения сопротивления в память
- Динамическая шкала
- Большой дисплей с крупными цифрами и подсветкой
- Двойная изоляция прибора
- Питание от 8 элементов типа С (возможно использование аккумуляторов*)
- Индикация разряда батарей


СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




- В приборе используется опасное для жизни высокое напряжение (до 5000В), поражение которым может привести к травмам или смерти. Чтобы избежать случайного поражения электрическим током, правильно и безопасно использовать прибор, обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора. Кроме этого измерения сопротивления изоляции разрешается выполнять в электроустановках напряжением выше 1000В, только по наряду, бригадой не менее двух человек, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, (с пометкой свыше 1000В), и быть аттестованным по правилам техники безопасности. Строго соблюдать их перед началом, во время и после проведения измерений.
- Для исключения поражения электрическим током запрещается использовать щупы из зажимы не соответствующие нормам безопасности для данного прибора.
- Оператор должен носить пару изолированных перчаток и держать их в сухом состоянии во время испытания.
- Если прибор издаёт ненормальный звук, не выполняйте никаких измерений – это опасно.

- Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим током.
- Сначала отключите измерительные щупы, а затем переключите переключатель режима в положение «Выкл.».
- Не проводите измерений при повышенной влажности воздуха или с влажными руками.
- Не проводите измерений с открытой или отсутствующей крышкой батарейного отсека.
- Не прикасайтесь во время измерения к открытым токоведущим проводникам.
- Перед включением прибора убедитесь, что кнопка «Тест» находится в выключенном состоянии.
- Перед измерением убедитесь, что все измерительные провода надежно подключены к прибору.
- Эксплуатация с повреждённым корпусом или щупами строго запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и измерительные щупы на предмет повреждения изоляции. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это опасно для жизни, приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не проводите измерения во взрывоопасной среде, т.к. при измерении возможно искрообразование, что может привести к взрыву.
- Не измеряйте напряжение переменного и постоянного тока выше 600В.
 - Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
 - Если в приборе образовался конденсат(что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейки и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
 - При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

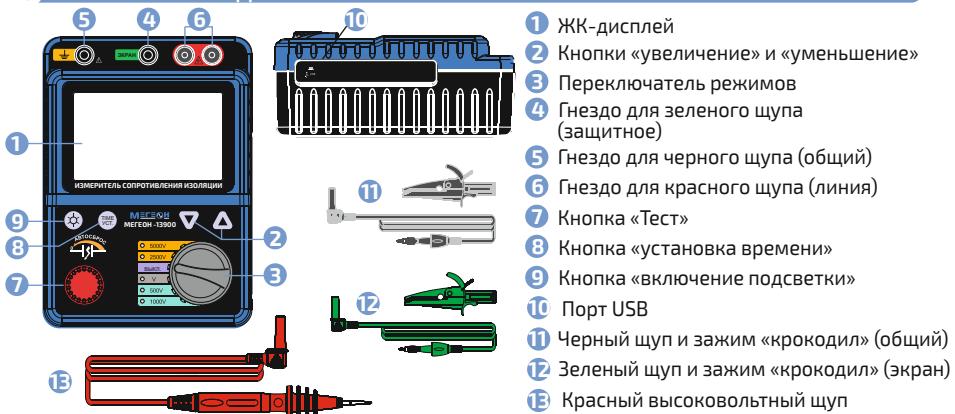

ДИСПЛЕЙ

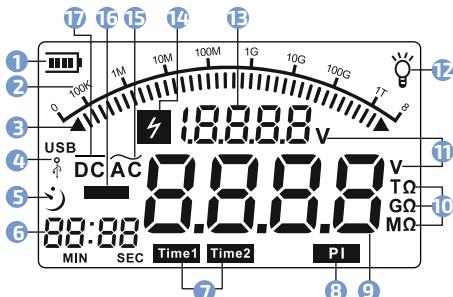

1 Значок, указывающий на оставшуюся емкость элементов питания, разделённый на пять уровней:

— Полный заряд

— Достаточное количество

— Осталось немного

— Очень мало, необходимо заменить батареи.

— Батареи разряжены

- 2 Динамическая шкала
- 3 Область отображения сопротивления на динамической шкале
- 4 Значок USB-подключения
- 5 Символ обратного отсчёта
- 6 Поле отображения времени
- 7 Значок установленного времени 1, 2
- 8 Режим измерения
- 9 Индекса поляризации (PI)
- 10 Отображение измеренного напряжения и сопротивления
- 11 Символы ТΩ, GΩ, МΩ
- 12 Символы Вольт
- 13 Значок подсветки
- 14 Область отображения измерительного напряжения
- 15 Значок подачи высокого напряжения
- 16 Значок переменного тока
- 17 Значок минус
- 18 Значок постоянного тока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

- 1 Проверьте напряжение питания прибора.
- 2 Поверните переключатель режимов в любое положение, кроме «Выкл».
- 3 Когда на дисплее отображается символ , элементы питания разряжаются и должны быть заменены (при этом точность прибора сохранится), однако, когда на дисплее отображается символ , элементы питания полностью разряжены (точность измерения не гарантируется) и требуется их немедленная замена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

Вилка щупа должна быть до упора вставлена в соответствующее гнездо.


ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Если измерения проводятся при недостаточном освещении вы можете нажав соответствующую кнопку включить подсветку дисплея (автоотключение через 40 секунд).

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ПРИВЕДЕНА НА РИСУНКЕ:

Измерение тока утечки при заданном испытательном напряжении: отсюда, сопротивление изоляции(R) = испытательное напряжение(U) / ток утечки (I). ($R = U / I$).

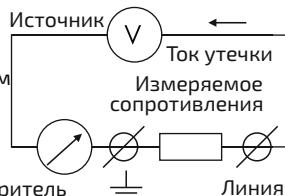

**ЕСЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТАРАЯ ИЗОЛЯЦИЯ –
НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМ
ПРИ ВЫБОРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

- Подключите красный и черный щупы в соответствующие гнезда.
- Установите переключатель режима на 500 В.
- После включения прибора засветится весь дисплей, через секунду, вид дисплея будет как рисунок справа:
- Подключите измерительные щупы или зажимы к тестируемой линии, если при подключении щупов к измеряемой цепи отображается символ высокого напряжения или раздаётся звуковой сигнал, измерения проводить ЗАПРЕЩЕНО, т.к. в линии присутствует напряжение или линия замкнута.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы начать измерение сопротивления. Если на дисплее отобразится «OL» – переключите на 1000В, и попробуйте ещё раз, если опять отобразится «OL» – переключите на следующий предел и т.д. до появления измеренного значения сопротивления. Начинать следует с низкого напряжения т.к. не каждая изоляция может выдержать максимальное напряжение.
- Во время измерения зуммер будет периодически издавать звуковой сигнал, а на дисплее появится значок высокого напряжения. Во время измерения на дисплее отображается так как на рисунке ①
- Отпустите кнопку «Тест», прибор автоматически отключит высокое напряжение, поданное при измерении. Индикатор высокого напряжения выключится, звуковой сигнал высокого напряжения исчезнет и на верхнем дисплее отобразится «0V». На нижнем дисплее отображается время тестирования и измеренное сопротивление изоляции, как показано на рисунке ②

Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим током.

Сначала отключите измерительные щупы, а затем выключите прибор, повернув переключатель режимов.

Прибор автоматически записывает в память результаты измерения сопротивления. Запись результата производится 1 раз в секунду. Для очистки памяти прибора нажмите и удерживайте кнопку «CLR» до появления на дисплее надписи «CLR»



● НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

- Нажмите кнопку «Тест» и поверните по часовой стрелке. Прибор будет вести непрерывное измерение, издавая звуковой сигнал. Дисплей во время тестирования, будет выглядеть, как показано на рисунке 3




- Для прерывания измерения необходимо повернуть кнопку против часовой стрелки и отпустить.

- Когда на дисплее появится «0V» как показано на рисунке 4, можно отключать щупы от измеряемого объекта. После этого выключите прибор.



● ЗАЩИТНОЕ ГНЕЗДО

- Зеленый щуп, включенный в защитное гнездо, используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля. Щуп подключается к экранирующей оплётке кабеля для уменьшения воздействия тока утечки. Способ подключения, как показано на рисунке. Зеленый измерительный провод, подключается только к этому гнезду и используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля.

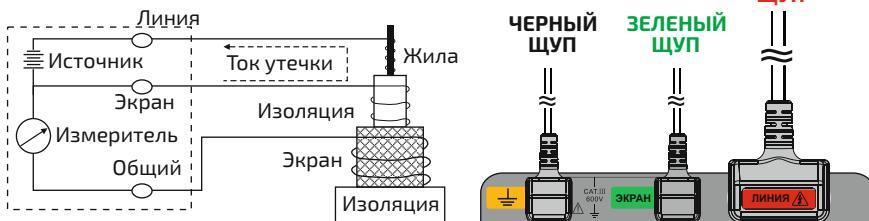


● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ (TIME 1)


- См. раздел «Измерение сопротивления изоляции».
- Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти в режим измерения по таймеру, на дисплее отобразится TIME1

- Нажмите, кнопку «▲» / «▼» чтобы установить временного диапазон, например: 30 секунд. В это время вид дисплея как рисунок 6

- Нажмите кнопку «ТЕСТ» и поверните ее по часовой стрелке. В это время прибор начнет измерять сопротивление, и вести обратный отсчет времени. Периодически будет звучать звуковой сигнал, а значок таймера «TIME1» будет мигать. Во время теста на дисплее отображается следующее: 7

- По окончании измерения дисплей будет выглядеть как на рисунке 8

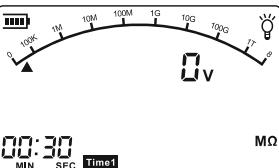

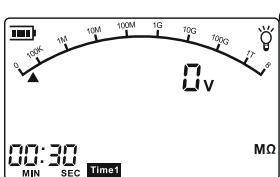

Примечание: Шаг установки времени до 1 минуты-5 сек, после 1 минуты - 30 секунд.

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДЕКСА ПОЛЯРИЗАЦИИ (PI)

- Шаги 1 и 2 См. «Измерение сопротивления изоляции»
- До запуска режима измерения индекса поляризации необходимо настроить испытательное напряжение, как описано выше.
- Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти в режим настройки таймера 1, на дисплее отобразится TIME1, а затем, кнопками «▲» / «▼» установите временной диапазон, например: 1 минута;

Нажмите кнопку «Установка таймера», ещё раз, чтобы войти в режим настройки таймера 2, на дисплее отобразится TIME2, а затем, кнопками «▲» / «▼», чтобы установите временной диапазон, например: 10 минут; В это время на дисплее отображается следующее: 9



Подключите измерительные провода, нажмите кнопку тестирования и поверните по часовой стрелке, прибор начнёт измерение индекса поляризации, зуммер будет периодически издавать звуковой сигнал, при измерении в TIME1 - Значок «TIME1» и «PI» мигает, при измерении сопротивления изоляции в TIME2 мигает значок «TIME2» и «PI». 10 По истечении времени, установленного TIME2, звуковой сигнал прекратится. Поверните кнопку «ТЕСТ» против часовой стрелки и верните её в исходное положение. Индекс поляризации отразится на дисплее 11 как соотношение измеренного сопротивление изоляции в конце «TIME2» делённое на измеренное сопротивление изоляции в конце «TIME1». Узнать подробные данные замеров «индекса поляризации» можно нажав кнопку «Установка таймера», по окончании измерения: Сначала на дисплее будет отображено сопротивление изоляции «TIME1» и напряжение измерения 12, если нажать ещё раз – отобразится сопротивление изоляции «TIME2» и напряжение измерения 13, если нажать ещё раз опять будет отображён «Индекс поляризации»(PI).



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ И ИНДЕКСА ПОЛЯРИЗАЦИИ(PI).


Индекс поляризации Качество изоляции	(PI) > 4 отличная	1,5 < (PI) ≤ 4 хорошая	1,0 < (PI) ≤ 1,5 Рекомендуется замена	(PI) ≤ 1,0 Необходима замена
---	----------------------	---------------------------	--	---------------------------------

ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный и черный щупы к соответствующим гнездам.
- Установите поворотный переключатель режимов в положение «V», как показано на картинке:
- НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку «Тест» во время измерения напряжения, прибор автоматически определяет тип напряжения, полярность и измеряет его.
- Красный и чёрный щупы или зажимы, подключите к проверяемой цепи. На ЖК-дисплей будет выведено измеренное значение напряжения.

Если измеряется переменное напряжение, то на дисплее будет отображен значок «AC» и значение измеренного напряжения. **14**

- Если измеряется постоянное напряжение, на дисплее будет отображен значок «DC», при этом, если красный щуп подключен к «+», а черный к «-», то на дисплее показания будут выглядеть как на картинке **15**
- Если красный щуп подключен к «-», а черный к «+», то на дисплее показания будут выглядеть как на картинке **16**
- После измерения снимите измерительные щупы с измеряемого объекта, а затем поверните переключатель режимов в положение «выключено».

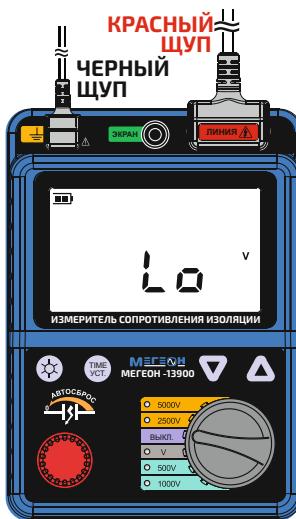

● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК



Установите программное обеспечение для выгрузки и обработки данных:

Скачайте архив с ПО со страницы модели на сайте;

Распакуйте архив;



Запустите Setup.exe

- 1 В открывшемся окне нажмите "Next"
- 2 В следующем окне введите имя пользователя, название компании и нажмите "Next"
- 3 В следующем окне нажмите "Install"
- 4 По окончании установки нажмите "Finish",

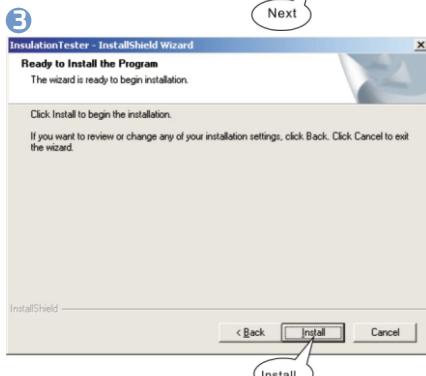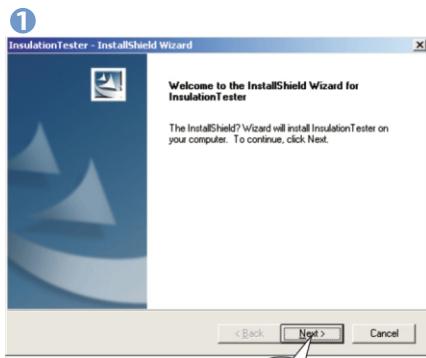

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ:



- Процессор Intel PentiumIII – 600 MHz или выше
- Свободный USB-порт
- Разрешение экрана 800x600x16bit или больше
- ОЗУ 8 МБ или больше Не менее 50МБ свободного места на диске
- Операционная система: Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7.

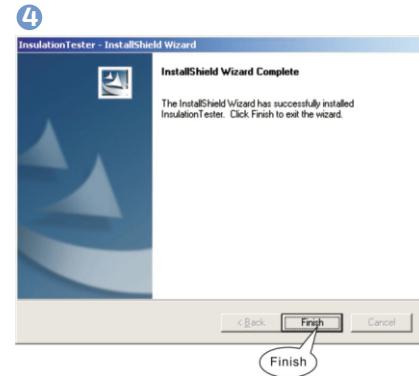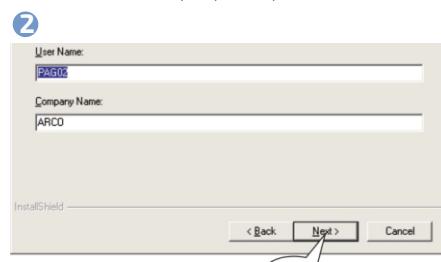

- Ярлык программы появится на рабочем столе с названием "Insulation tester" (запуск программы в 64-битных версиях Windows необходимо осуществлять от имени администратора). Если программа не запускается, попробуйте запустить в «режиме совместимости» или «виртуальной машине».
- Для удаления программы воспользуйтесь меню «Установка и удаление программ» в «Панели управления»

● Если потребуется, перезагрузите компьютер. Подключите USB-кабель сначала к мегаомметру, потом к компьютеру, включите прибор поворотом переключателя режимов, после обнаружения и настройки устройства в нижнем левом углу окна программы появится надпись "Connect OK". Для загрузки данных из прибора нажмите "Download". Для сохранения данных в формате "Excel" нажмите "Save as" и укажите имя и путь сохранения. Для печати данных нажмите "Print data", для печати графиков "Print graph" (принтер должен быть подключен и находится в готовности).

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ "INSULATION TESTER"

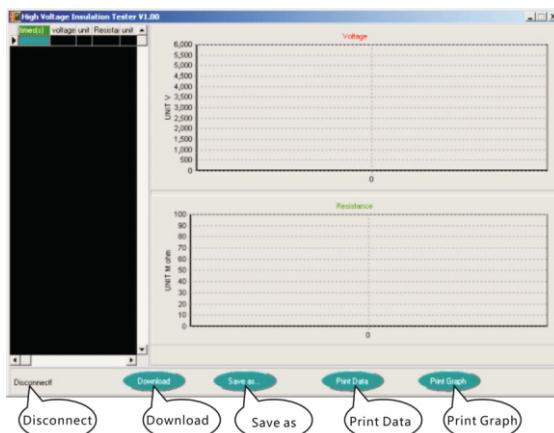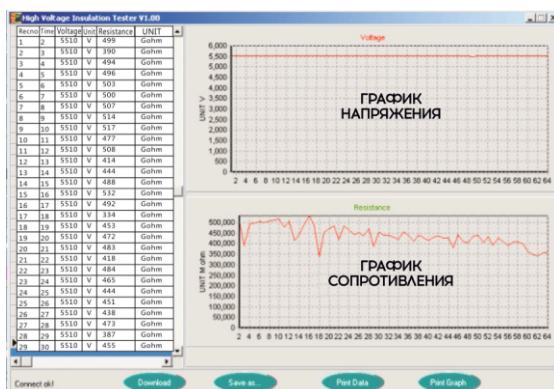

ПРИМЕЧАНИЕ:

На изображениях приведены данные исключительно для удобства понимания, в результате замеров и загрузки будут получены актуальные данные.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Испытательное напряжение U , В	500	1000	2500	5000
Диапазоны измерений сопротивления изоляции	0...99,9 МОм 100...999 МОм	0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...1,99 ГОм	0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...9,99 ГОм 10...99,9 ГОм	0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...9,99 ГОм 10...99,9 ГОм 100...1000 ГОм
Примечание: диапазон установки испытательного напряжения от U до $1,2 U$				
I _H I _{K3}	Не более 1,1 мА Не более 2,0 мА			
ΔR	$\pm 0,05R_x + 3$ е.м.р (в диапазоне 0...99,9 ГОм) $\pm 0,2R_x + 3$ е.м.р (в диапазоне 100...1000 ГОм)			
Примечание: R_x -измеренное значение электрического сопротивления изоляции I _H -ток нагрузки I _{K3} -ток короткого замыкания ΔR -погрешность измерения сопротивления е.м.р. – Единица младшего разряда, Защита от перегрузки 660 В/10 сек.				

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Диапазон измерения напряжений переменного (50/60 Гц) и постоянного тока	30...600 В
Разрешение	1 В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	$\pm(0,02\cdot U_x + 5$ е. м. р.)
Примечание: е.м.р. – Единица младшего разряда, Защита от перегрузки 660 В/10 сек.	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота измерений	0,5 -10 изм./с
Питание	12 В (8 батарей или аккумуляторов тип С)
Потребляемый ток, не более	200 мА
Время непрерывной работы	15 ч
Размеры	210 x 150 x 95 мм.
Вес	1080г (без батареи и щупов)
Соответствие	ISO 9001, ISO 13485

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Измерители сопротивления изоляции имеют встроенное программное обеспечение (ПО), которое устанавливается в производственном цикле изготовителем и в процессе эксплуатации изменению не подлежит.
- ПО предназначено для математической обработки результатов измерений, передачи информации и индикации.
- Метрологические характеристики изделия определяются встроенным программным обеспечением (ПО). Встроенное программное обеспечение (ПО) реализовано аппаратно. Идентификационные данные ПО измерителя приведены в таблице 1.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО измерительного блока	DS8713HHY
Номер версии (идентификационный номер)	1.11
Цифровой идентификатор ПО	24FF195454e

- Уровень защиты встроенного ПО измерителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 -"высокий".
- Конструкция измерителя сопротивления изоляции исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.
- Программное обеспечение измерителя сопротивления изоляции может быть проверено, установлено или переустановлено только на предприятии-изготовителе.

ПОВЕРКА

Проверка прибора должна производиться при его применении в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Проверка осуществляется в соответствии с методикой поверки МП 70457963. Периодическая поверка производится не реже одного раза в 2 года

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантия предусматривает ремонт или замену изделия в течение двенадцати месяцев.
- Компания НПЦ «МАКСПРОФИТ» гарантирует соответствие характеристик изделия требованиям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации» в течение двенадцати месяцев, со дня поставки при соблюдении условий и правил эксплуатации перечисленных ниже:

2.1. Питающие напряжения и входные сигналы должны соответствовать «Руководству по эксплуатации».

2.2. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

2.3.Отсутствие падений и вибраций.

2.4.После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора, до включения, в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее: 3 часов без упаковки, и 24 часов в упаковке.

3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии документа подтверждающего покупку изделия.

3.1. Гарантийное обслуживание выполняется исключительно в сервисном центре компании.

3.2. Используя изделие, покупатель подтверждает свое согласие с условиями, изложенными в настоящих гарантийных обязательствах.

3.3. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары (такие как: провода, шупы, зажимы, блоки питания, сумки, кейсы и т.п.), при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений составляет – 3 месяца

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на: химические источники питания, естественный износ изделия во время эксплуатации и программное обеспечение поставляемое в комплекте*

4. Заменённые (неисправные) в течение гарантийного срока запасные части и комплектующие – являются собственностью компании. Решение компании НПЦ «МАКСПРОФИТ» связанное с гарантийными обязательствами, является окончательным.

5. Гарантия утрачивается, и гарантийный ремонт не производится в случаях:

5.1. Истечения указанного выше гарантийного срока.

5.2. Нарушения заводских пломб, маркеров вскрытия в т.ч. гидромаркеров.

5.3. Нарушения потребителем правил эксплуатации, т.ч. неумышленно или по вине третьих лиц, таких как:

5.3.1. Превышение или переполюсовка питающего напряжения

5.3.2. Превышение или неправильная подача входных сигналов

5.3.3. Использование неодобренных компанией типов источников питания, в т.ч. химических.

5.3.4. Использование изделия в зонах повышенного воздействия магнитных или электромагнитных полей или излучений, в т.ч. радиационных.

5.3.5. Использование не предусмотренных «Руководством по эксплуатации» внешних аксессуаров

5.3.6. При наличии механических повреждений в т.ч. трещин, сколов, надломов, разломов, разрывов корпуса или внутренних элементов

5.3.7. При наличии тепловых повреждений в т.ч. обугливание, перегрев, оплавление входных защитных элементов, корпуса

5.3.8. При перегреве внутренних элементов из-за недостаточной естественной или принудительной вентиляции.

5.3.9. При наличии химических повреждений в т.ч. окислов, коррозии металлизации и внутренних элементов

5.3.10. При наличии следов воздействия насекомых.

5.3.11. При наличии признаков постороннего вмешательства в т.ч. нарушение заводского монтажа, замена деталей, проведение любого рода усовершенствований и доработок

* - программное обеспечение поставляемое в комплекте с прибором предоставляется на условиях «как есть» без гарантии совместимости с компьютером, операционной системой и программным обеспечением установленным на нем. Любые риски связанные с использованием программного обеспечения поставляемого в комплекте с прибором, пользователь принимает на себя.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик измерителя сопротивления изоляции при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных производителем.

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Если на дисплее ничего не появляется, после замены батареек и включения питания, проверьте, правильно ли установлены батарейки. Откройте крышку отсека в нижней части прибора. Символы «+» и «-» на батарейках должны соответствовать символам «+» - «-» в отсеке.
- Если после включения питания напряжение батареек ниже 8,5В, на дисплее отобразится значок недостаточного заряда. Во избежание неточных измерений, следует, заменить батарейки.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!
- Когда прибор не используется долгое время, удалите батарейки из прибора, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не оставлять следует в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.



● ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ



Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



● ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Открутите 4 винта на нижней крышке и откройте батарейный отсек.
- Удалите ВСЕ старые (разряженные) элементы и, соблюдая полярность, установите новые (заряженные).
- После установки новых элементов, установите крышку и закрутите винты, как показано на рисунке.



● СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 10 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|--|
| 1 Мегаомметр МЕГЕОН-13900 - 1шт. | 6 Отвертка - 1шт. |
| 2 Щупы - 3шт. | 7 Руководство по эксплуатации - 1экз. |
| 3 Зажим типа «Крокодил» - 2 шт. | 8 Гарантийный талон - 1экз. |
| 4 Батарейки тип С - 8шт. | 9 Пластиковый кейс (сумка) для хранения и транспортировки - 1шт |
| 5 Кабель USB для подключения к ПК - 1шт. | |

● ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- | | |
|--|--|
| 1 Контактная информация; | 5 Документ, подтверждающий покупку (копия); |
| 2 Описание неисправности; | 7 Информацию о месте приобретения; |
| 3 Модель; | 8 Полностью заполненный гарантийный талон; |
| 4 Серийный номер (при наличии); | |

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»
(ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители сопротивления изоляции МЕГЕОН

Методика поверки

МП 70457965

● ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок измерителей сопротивления изоляции МЕГЕОН модификаций МЕГЕОН-13126, МЕГЕОН-13200, МЕГЕОН-13225, МЕГЕОН-13250, МЕГЕОН-13900, МЕГЕОН-13950 изготавливаемых компаний «ARCO ELECTRONICS LTD».

Измерители сопротивления изоляции МЕГЕОН (далее по тексту – измерители) предназначены для:

- измерения сопротивления изоляции;
- измерения напряжения постоянного и переменного тока;
- диагностика состояния изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.

✓ Интервал между поверками – 2 года. ✓ Проверка проводится в полном объеме.

● 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1

1.2. При получении отрицательных результатов поверки при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

ТАБЛИЦА 1 – ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Наименование операции	Номер пункта МП	Обязательность выполнения операции при поверке	
		первой	периодической
Внешний осмотр	7.2	Да	Да
Опробование	7.3	Да	Да
Определение диапазона установки испытательного напряжения	7.4	Да	Да
Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции	7.5	Да	Да
Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного и переменного	7.6	Да	Да

● 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах)

ТАБЛИЦА 2 – ЭТАЛОННЫЕ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки
7.1, 7.3	Визуально
7.2	Киловольтметр цифровой ПрофКИП С196М. Диапазон измерений напряжения постоянного тока, от 0,1 до 40 кВ. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, $\pm[0,3+0,01(X_k/x -1)]\%$. Мультиметр цифровой DT-9959. Диапазон измерений напряжения постоянного тока, от 0,5 до 1000 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm(0,0003 / \text{Изм} + 3k)$ В.

7.5	Калибратор электрического сопротивления КС-100К5Т. Диапазон воспроизведения электрического сопротивления от 100 км до 5 ТОм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,015R$. Рабочее напряжение до 5 кВ.
7.6	Калибратор универсальный Fluke 5520A. Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 1000 В. Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,015\%$. Диапазон воспроизведения напряжения переменного тока от 0 до 1020 В. Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,01\%$

ТАБЛИЦА 3 – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
Температура, влажность	от -20 до +60 °C от 10 до 100 %	$\pm 0,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 3,0\%$	Термогигрометр электронный CENTER 315”.
Давление	от 610 до 790 мм рт.ст.	$\pm 0,8\text{ } \text{мм рт.ст.}$	Барометр-анероид контрольный М-67

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

К проведению поверки допускают поверители из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации на поверяемое средство измерений и имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и допущенные к работе с установками на напряжение свыше 1000 В.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.)

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ12.2.007.0-75 и ГОСТ12.2.007.3-75;
- поверяемый прибор подключен в соответствии с руководством по эксплуатации;
- измерительные средства задействованные при поверке, должны быть подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению

**ТАБЛИЦА 4 - МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ**

Модификация	Испытательное напряжение, В	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, Ом
МЕГЕОН-13126	100	0...200 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
	250	0...500 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
	500	0...999 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
	1000	0...9,99 включительно ГОм	$\pm 0,08 R_x$
		10...19,9 включительно ГОм	$\pm 0,1 R_x$
	2500	0...9,99 включительно ГОм	$\pm 0,08 R_x$
		1...49,9 включительно ГОм	$\pm 0,1 R_x$
МЕГЕОН-13200	50	0...100 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
	100	0...200 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
	250	0...500 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
	500	0...999 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
		0...99,9 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
		100...999 включительно МОм	$\pm 0,08 R_x$
МЕГЕОН-13225	1000	1...19,9 включительно ГОм	$\pm 0,1 R_x$
		250	0...499 включительно МОм
	500	0...999 включительно МОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
	1000	0...1,99 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
МЕГЕОН-13250	2500	0...99,9 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
		500	0...9999 включительно МОм
	1000	0...1,99 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
	2500	0...99,9 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
МЕГЕОН-13900	5000	0...99,9 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
		100...1000 включительно ГОм	$\pm 0,2 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
	500	0...9999 включительно МОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
	1000	0...1,99 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
МЕГЕОН-13950	2500	0...99,9 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
		5000	0...99,9 включительно ГОм
	250...950 включ	0...9999 включительно МОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
	1000...1950 включительно	0...1,99 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
2000...3950 включительно	0...99,9 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$	
	4000...5500 включительно	0...99,9 включительно ГОм	$\pm 0,05 R_x + 3 \text{ е.м.р}$
		100...1000 включительно ГОм	$\pm 0,2 R_x + 3 \text{ е.м.р}$

Примечания:

¹ Диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,2 U;

² Rx - измеренное значение электрического сопротивления изоляции;

³ е.м.р. - единица младшего разряда

**ТАБЛИЦА 5 - МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

Модификация	Частота	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, В
МЕГЕОН-13126			
МЕГЕОН-13200			
МЕГЕОН-13225	(50 – 60) Гц; переменный ток	(30 – 600) В	$\pm(0,02 \cdot U_x + 5 \text{ е.м.р.})$
МЕГЕОН-13250			
МЕГЕОН-13900			
МЕГЕОН-13950			
МЕГЕОН-13225			
МЕГЕОН-13250	—	30 – 600 В	$\pm(0,02 \cdot U_x + 5 \text{ е.м.р.})$
МЕГЕОН-13900			
МЕГЕОН-13950			

Примечания: U_x – измеренное значение напряжения постоянного и переменного тока.

7.2 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

1. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации;

2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях;

3 Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, отсчетного устройства, органов управления. Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны быть четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3 Опробование

Проверить работоспособность дисплея, переключателя и функциональных клавиш. Режим, отображаемые на дисплее, при переключении режимов измерений и нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений выходного напряжения постоянного тока.

Определение погрешности проводится методом прямых измерений выходного напряжения поверяемого прибора киловольтметром и мультиметром.

Определение погрешности проводить при перечисленных выходных напряжениях поверяемого прибора в следующей последовательности:

1. Подключить к измерительным входам прибора вольтметр.

2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции при начальном выходном напряжении.

3. Запустить процесс измерения.

4. Снять показания эталонного вольтметра.

5. Провести измерения по п.п. 1 – 4 для остальных рабочих напряжений, подключая соответствующий вольтметр.

6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если значения выходного напряжения соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6

Номинальное значение испытательного напряжения, В	Измеренное значение напряжения, В	
	Нижний предел	Верхний предел
50	50	60
100	100	120
250	250	300
500	500	600
1000	1000	1200
2500	2500	3000
5000	5000	6000

7.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений сопротивления изоляции

Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым прибором сопротивления, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором сопротивления.

В качестве эталонной мерой электрического сопротивления использовать калибратор электрического сопротивления.

Измерения проводить в следующей последовательности:

1. Подключить к измерительным входам прибора калибратор сопротивления.

2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции при начальном значении выходного напряжения.

3. Провести измерения в точках, соответствующих 10 – 15 %, 40 – 60 % и 90 – 100 % от верхнего предела диапазона измерений в автоматическом режиме измерений.

4. Провести измерения по п.п. 1 – 3 для остальных рабочих напряжений поверяемого прибора.

5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

$$\Delta R = R_x - R_e \quad (1)$$

Где: R_x – показания поверяемого прибора, Ом;

R_e – номинальное значение сопротивления эталонного прибора, Ом;

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.6 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного и переменного тока.

Определение погрешности проводить методом прямых измерений напряжения постоянного и переменного тока поверяемого прибора, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором напряжением.

В качестве эталонной мерой напряжения постоянного и переменного тока использовать калибратор универсальный Fluke 5520A.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить к измерительным входам прибора калибратор универсальный.

2. Перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения постоянного (переменного) тока.

3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения напряжения.

4. Провести измерения в точках: 30, 100, 200, 200 В, 300 В, 400 В, 500 В и 600 В.

5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

– во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определение по формуле

$$\Delta U = U_x - U_e \quad (2)$$

Где: U_x – показания поверяемого прибора, В;

U_e – номинальное значение сопротивления эталонного прибора, В;

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки знак поверки наносится в виде наклейки в верхней части задней панели измерителя и (или) на свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, знак предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мегаомметр МЕГЕОН-13900 Зав. № _____ изготовлен и
принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, технических условий, действующей технической документацией
и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ оттиск личного клейма

_____ дата приемки

Первичная поверка произведена

_____ оттиск клейма поверителя



МЕГЕОН

13900



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.